

SSNP111 - Passage des points de Gauss aux nœuds sur des éléments quadratiques

Résumé :


Il s'agit d'un test de mécanique statique non linéaire.

Le but est de tester, dans la commande `CALC_CHAMP`, les matrices permettant de passer des points d'intégration aux nœuds sommets. Le cas traité concerne une plaque plane soumise sur l'une de ses faces à une pression variant linéairement.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

Plaque rectangulaire plane.

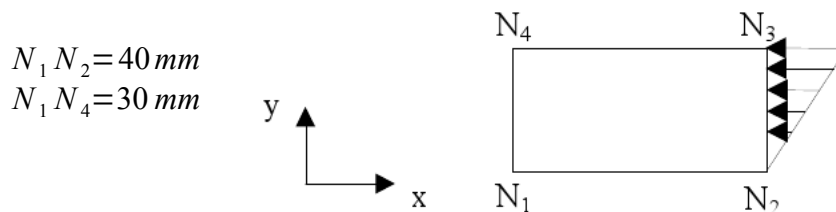

1.2 Propriétés des matériaux

Les propriétés élastiques du matériau sont les suivantes :

- $E = 200\,000\text{ MPa}$
- $\nu = 0$

Les propriétés matériau définissant un matériau plastique à écrouissage linéaire sont les suivantes :

- Pente de la courbe de traction $C = 1930\text{ MPa}$
- Limite d'élasticité $\sigma^y = 181\text{ MPa}$

1.3 Conditions aux limites et chargements mécaniques

Face N_1N_2 : bloquée suivant ox

Nœud N_1 : bloqué suivant oy

Nœud N_2 : bloqué suivant oy

Pression variant linéairement :

$$P_{res}(N_2) = 0$$

$$P_{res}(N_3) = 300\text{ MPa}$$

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

La déformation plastique cumulée P est égale à :

$$P = \frac{\sigma_L - \sigma^y}{C}$$

avec : σ_L : contrainte au nœud considéré
 σ^y : limite d'élasticité
 C : pente de la courbe de traction

Les contraintes sont données par :

$$\sigma_{xx}(N_i) = -P_{res}(N_i)$$

La déformation plastique est donnée par :

$$|\varepsilon_{xx}^p(N_i)| = P(N_i)$$

2.2 Résultats de référence

On calcule aux nœuds N_2 et N_3 la contrainte uniaxiale, la déformation plastique, ainsi que la déformation plastique cumulée.

Soit pour le problème considéré :

	N_2	N_3
σ_{xx}	0	-300
ε_{xx}	0	$-6.1658 \cdot 10^{-2}$
ε_{xx}^p	0	$6.1658 \cdot 10^{-2}$

2.3 Incertitude sur la solution


Solution analytique.

2.4 Références bibliographiques

- [1] LORENTZ E., PROIX J.M., VAUTIER I., VOLDOIRE F., WAECKEL F.: Initiation à la thermo-plasticité dans le code Aster. Manuel de Référence du cours. EDF-DER, SCE IMA, Dept. Mécanique et Modèles numériques, HI-74/96/013/0

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

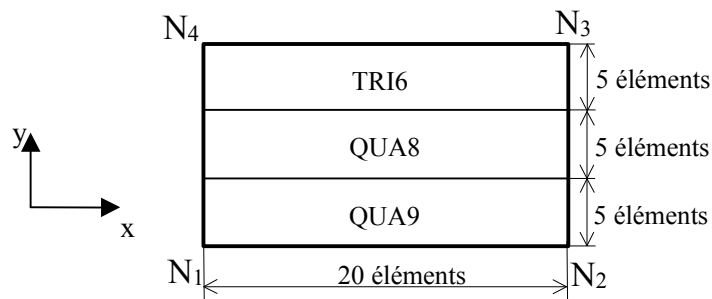

3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 1072
Nombre de mailles et types :
100 QUAD9
100 QUAD8
200 TRIA6

3.3 Grandeurs testées et résultats

Identification	Type de référence	Valeur
Déformation plastique cumulée Nœud N_2 au numéro d'ordre 10	'AUTRE_ASTER'	0.0
Déformation plastique cumulée Nœud N_3 au numéro d'ordre 10	'AUTRE_ASTER'	6.16E-2
Déformation plastique Nœud N_2 au numéro d'ordre 10	'AUTRE_ASTER'	0.0
Déformation plastique Nœud N_3 au numéro d'ordre 10	'AUTRE_ASTER'	-6.16E-2
Contraintes au Nœud N_2 au numéro d'ordre 10	'AUTRE_ASTER'	0.0
Contraintes au Nœud N_3 au numéro d'ordre 10	'AUTRE_ASTER'	-300.0

On calcule les indicateurs de décharge et de perte de radialité dans la maille M_1 :

- au premier point de Gauss (DERA_ELGA),
- au nœud N_{601} (DERA_ELNO).

Identification	Type de référence	Valeur
Décharge au premier point de Gauss de la maille M_1 au numéro d'ordre 7	'NON_REGRESSION'	8.67857E-1
Décharge au nœud N_{601} de la maille M_1 au numéro d'ordre 7	'NON_REGRESSION'	8.91978E-1
Perte de radialité au premier point de Gauss de la maille M_1 au numéro d'ordre 7	'NON_REGRESSION'	3.39734E-3

4 Synthèse des résultats

Les résultats coïncident avec la solution de référence. Ils permettent donc de statuer sur la validité des matrices de passage des points de gauss aux nœuds sommets.