

SSLP319 - Propagation de deux fissures X-FEM débouchantes sollicitées en mode I

Résumé :

Le but de ce test est de vérifier que l'opérateur `PROPA_FISS` traite correctement les cas de multi-fissuration. Il s'agit d'une plaque `2D` contenant deux fissures, chacune composée d'un seul fond. Plusieurs propagations sont calculées par l'opérateur `PROPA_FISS`. On vérifie que les facteurs d'intensité des contraintes des fissures propagées sont corrects pour une propagation en mode `I`.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

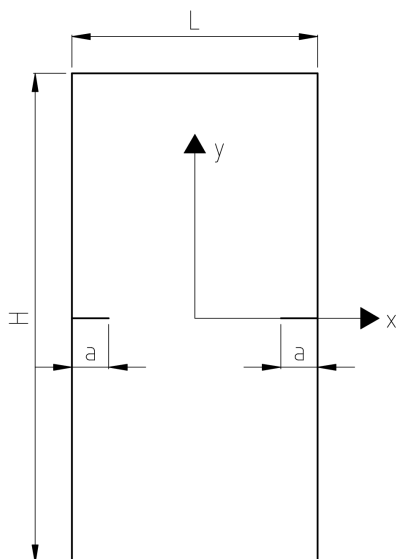


Figure 1.1-a: géométrie de la plaque fissurée

Dimensions géométriques de la plaque fissurée:

largeur $L = 1000 \text{ mm}$

hauteur $H = 2000 \text{ mm}$

Longueur initiale des fissures : $a_0 = 300 \text{ mm}$.

Les fissures sont positionnées au milieu de la hauteur de la plaque ($H/2$).

1.2 Propriétés du matériau

Module de Young $E = 206000 \text{ MPa}$

Coefficient de Poisson $\nu = 0.33$

1.3 Conditions aux limites et chargements

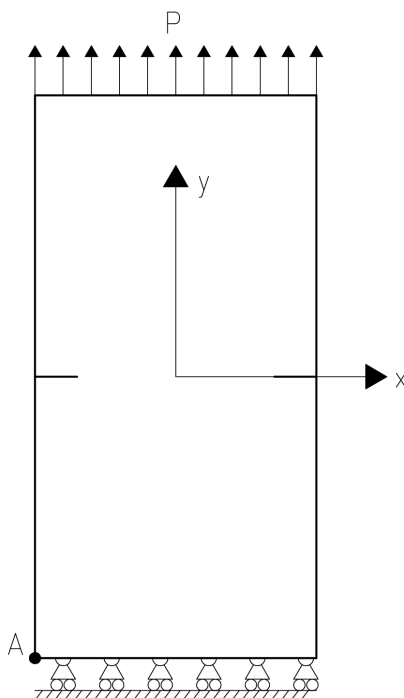


Figure 1.3-a: conditions aux limites et chargements

Conditions aux limites:

Point *A* : $\Delta X = \Delta Y = 0$

Points de l'extrémité inférieure de la plaque: $\Delta Y = 0$

Chargement:

Pression appliquée à l'extrémité supérieure de la plaque: $P = 1 \text{ MPa}$

Trois propagations sont calculées en imposant une avance maximale des fissures égale à 30 mm . En conséquence de la symétrie de la géométrie, des conditions aux limites et du chargement, les avances des deux fissures sont toujours égales à l'avance maximale imposée.

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul

Trois propagations de la fissure sont calculées. Les deux fissures avancent toujours de la même distance et leurs facteurs d'intensité des contraintes sont toujours égaux entre eux.

On peut calculer les facteurs d'intensité des contraintes en utilisant les équations suivantes [bib1]:

$$K_I = Y \cdot P \cdot \sqrt{a}$$

$$Y = 1.99 + 0.76 \cdot \frac{a}{L} - 8.48 \cdot \left(\frac{a}{L}\right)^2 + 27.36 \cdot \left(\frac{a}{L}\right)^3$$

$$K_{II} = 0$$

2.2 Grandeurs et résultats de référence

Pour les trois propagations calculées dans les tests, la demi-longueur de la fissure est la suivante:

Propagation	a [mm]
1	330.0
2	360.0
3	390.0

Tableau 2.1

La valeur de K_I attendue est donc la suivante pour chaque fond propagé:

Propagation	K_I [Pa $\sqrt{mm}$]
1	3.7992E+07
2	4.1791E+07
3	4.6316E+07

Tableau 2.2

La valeur de K_{II} attendue est toujours égale à zéro.

2.3 Références bibliographiques

[1] D.Broek, « Elementary engineering fracture mechanics », Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, The Netherlands, 1982

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

La méthode UPWIND est utilisée par PROPA_FISS pour résoudre les équations de propagation de la fissure.

Aucune grille auxiliaire n'est utilisée. Cela est possible parce que le maillage de la structure est très régulier.

3.2 Caractéristiques du maillage

La structure est modélisée par un maillage composé de 1440 éléments QUAD4 (voir Figure 3.2-a).

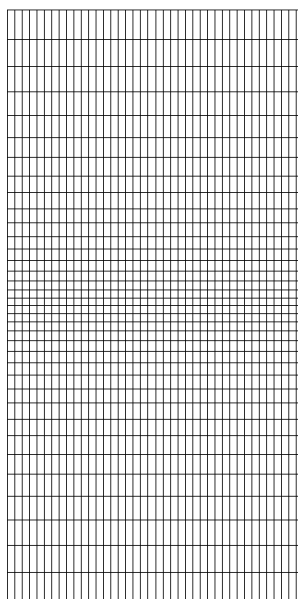


Figure 3.2-a: maillage de la structure

Le maillage est très grossier pour réduire le temps de calcul. Il est plus raffiné dans la zone de propagation de la fissure. Dans cette zone, la dimension des éléments est de $25 \times 25 \text{ mm}$. Le plus grand élément utilisé a une dimension égale à $25 \times 100 \text{ mm}$.

3.3 Grandeurs testées et résultats

On teste les valeurs de K_I et K_{II} pour les deux fissures après chaque propagation. Pour vérifier si ces valeurs sont correctes, on utilise une tolérance relative égale à 5% pour les valeurs de K_I . Par contre, pour vérifier si la valeur de K_{II} est nulle, on utilise une tolérance absolue (valeur de seuil) liée à la valeur de K_I : on considère que K_{II} est nulle si sa valeur est inférieure à 1% de la valeur de K_I . En effet, dans ce cas on peut négliger la valeur de K_{II} .

Propagation	Fissure	K_I référence [$\text{Pa} \sqrt{\text{mm}}$]	Tolérance
1	gauche	3.7992E+07	<5%
	droite	3.7992E+07	<5%
2	gauche	4.1791E+07	<5%
	droite	4.1791E+07	<5%
3	gauche	4.6316E+07	<5%
	droite	4.6316E+07	<5%

Propagation	Fissure	K_{II} référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance [$Pa\sqrt{mm}$]
1	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$
2	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$
3	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$

3.4 Remarques

Toutes les valeurs testées sont dans les tolérances utilisées. Cela signifie que la méthode UPWIND calcule correctement à la fois la position des deux fissures et les level sets.

L'erreur obtenue sur les valeurs de K_I est presque nulle et les valeurs de K_{II} sont toujours de l'ordre de 0.01% des valeurs de K_I . Les résultats obtenus sont donc très satisfaisants.

4 Modélisation B

4.1 Caractéristiques de la modélisation

La méthode `SIMPLEXE` est utilisée par `PROPA_FISS` pour résoudre les équations de propagation de la fissure. **Aucune grille auxiliaire** n'est utilisée.

4.2 Caractéristiques du maillage

On utilise le même maillage que celui de la modélisation *A*.

4.3 Grandeurs testées et résultats

On teste les valeurs de K_I et K_{II} pour les deux fissures après chaque propagation. Pour vérifier si ces valeurs sont correctes, on utilise une tolérance relative égale à 5% pour les valeurs de K_I . Par contre, pour vérifier si la valeur de K_{II} est nulle, on utilise une tolérance absolue (valeur de seuil) liée à la valeur de K_I : on considère que K_{II} est nulle si sa valeur est inférieure à 1% de la valeur de K_I . En effet, dans ce cas on peut négliger la valeur de K_{II} .

Propagation	Fissure	K_I référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance
1	gauche	3.7992E+07	<5%
	droite	3.7992E+07	<5%
2	gauche	4.1791E+07	<5%
	droite	4.1791E+07	<5%
3	gauche	4.6316E+07	<5%
	droite	4.6316E+07	<5%

Propagation	Fissure	K_{II} référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance [$Pa\sqrt{mm}$]
1	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$
2	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$
3	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$

4.4 Remarques

Toutes les valeurs testées sont dans les tolérances utilisées. Cela signifie que la méthode `SIMPLEXE` calcule correctement à la fois la position des deux fissures et les level sets.

L'erreur obtenue sur les valeurs de K_I est presque nulle et les valeurs de K_{II} sont toujours de l'ordre du 0.01% des valeurs de K_I . Les résultats obtenus sont donc très satisfaisants.

5 Modélisation C

5.1 Caractéristiques de la modélisation

La méthode `MAILLAGE` est utilisée par `PROPA_FISS`. L'opérateur `CALC_G` est utilisé pour le calcul des facteurs d'intensités des contraintes.

5.2 Caractéristiques du maillage

On utilise le même maillage que celui de la modélisation *A*.

5.3 Grandeurs testées et résultats

Dans cette modélisation, on n'utilise pas le mot-clé `COMP_LINE` de `PROPA_FISS`, mais on donne en entrée de `PROPA_FISS` une table contenant plusieurs instants. On teste donc informatiquement que le calcul du cycle est correct.

On teste les valeurs de K_I et K_{II} pour les deux fissures après chaque propagation. Pour vérifier si ces valeurs sont correctes, on utilise une tolérance relative égale à 1% pour les valeurs de K_I . Par contre, pour vérifier si la valeur de K_{II} est nulle, on utilise une tolérance absolue (valeur de seuil) liée à la valeur de K_I : on considère que K_{II} est nulle si sa valeur est inférieure à 0,1% de la valeur de K_I . En effet, dans ce cas on peut négliger la valeur de K_{II} .

Propagation	Fissure	K_I référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance
1	gauche	3.80E+007	<1%
	droite	3.80E+007	<1%
2	gauche	4.18E+007	<1%
	droite	4.18E+007	<1%
3	gauche	4.63E+007	<1%
	droite	4.63E+007	<1%

Propagation	Fissure	K_{II} référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance [$Pa\sqrt{mm}$]
1	gauche	0	$< K_{I\text{Réf}}/1000$
	droite	0	$< K_{I\text{Réf}}/1000$
2	gauche	0	$< K_{I\text{Réf}}/1000$
	droite	0	$< K_{I\text{Réf}}/1000$
3	gauche	0	$< K_{I\text{Réf}}/1000$
	droite	0	$< K_{I\text{Réf}}/1000$

5.4 Remarques

Toutes les valeurs testées sont dans les tolérances utilisées. Cela signifie que la méthode `MAILLAGE` calcule correctement à la fois la position des deux fissures et les level sets.

L'erreur obtenue sur les valeurs de K_I est inférieure à 1% et les valeurs de K_{II} sont toujours inférieures à $K_I/1000$. Les résultats obtenus sont donc très satisfaisants.

6 Modélisation D

6.1 Caractéristiques de la modélisation

La méthode `MAILLAGE` est utilisée par `PROPA_FISS`. L'opérateur `POST_K1_K2_K3` est utilisé pour le calcul des facteurs d'intensités des contraintes.

6.2 Caractéristiques du maillage

On utilise le même maillage que celui de la modélisation *A*.

6.3 Grandeurs testées et résultats

On teste les valeurs de K_I et K_{II} pour les deux fissures après chaque propagation. Pour vérifier si ces valeurs sont correctes, on utilise une tolérance relative égale à 13% pour les valeurs de K_I . Par contre, pour vérifier si la valeur de K_{II} est nulle, on utilise une tolérance absolue (valeur de seuil) liée à la valeur de K_I : on considère que K_{II} est nulle si sa valeur est inférieure à 1% de la valeur de K_I . En effet, dans ce cas on peut négliger la valeur de K_{II} .

Propagation	Fissure	K_I référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance
1	gauche	3.7993E+07	<13%
	droite	3.7993E+07	<13%
2	gauche	4.179E+07	<13%
	droite	4.179E+07	<13%
3	gauche	4.632E+07	<13%
	droite	4.632E+07	<13%

Propagation	Fissure	K_{II} référence [$Pa\sqrt{mm}$]	Tolérance [$Pa\sqrt{mm}$]
1	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$
2	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$
3	gauche	0	$< K_{I\ Aster}/100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster}/100$

6.4 Remarques

Toutes les valeurs testées sont dans les tolérances utilisées. Cela signifie que la méthode `MAILLAGE` calcule correctement à la fois la position des deux fissures et les level sets.

L'erreur obtenue sur les valeurs de K_I est presque nulle et les valeurs de K_{II} sont toujours de l'ordre du 0.01% des valeurs de K_I . Les résultats obtenus sont donc très satisfaisants.

7 Modélisation E

7.1 Caractéristiques de la modélisation

La méthode GEOMETRIQUE est utilisée par PROPA_FISS pour mettre à jour la position de la fissure. Aucune grille auxiliaire n'est utilisée.

7.2 Caractéristiques du maillage

On utilise le même maillage que celui de la modélisation A .

7.3 Grandeurs testées et résultats

On teste les valeurs de K_I et K_{II} pour les deux fissures après chaque propagation. Pour vérifier si ces valeurs sont correctes, on utilise une tolérance relative égale à 5% pour les valeurs de K_I . Par contre, pour vérifier si la valeur de K_{II} est nulle, on utilise une tolérance absolue (valeur de seuil) liée à la valeur de K_I : on considère que K_{II} est nulle si sa valeur est inférieure à 1% de la valeur de K_I . En effet, dans ce cas on peut négliger la valeur de K_{II} .

Propagation	Fissure	K_I référence [Pa $\sqrt{mm}$]	Tolérance
1	gauche	3.7992E+07	<5%
	droite	3.7992E+07	<5%
2	gauche	4.1791E+07	<5%
	droite	4.1791E+07	<5%
3	gauche	4.6316E+07	<5%
	droite	4.6316E+07	<5%

Propagation	Fissure	K_{II} référence [Pa $\sqrt{mm}$]	Tolérance [Pa $\sqrt{mm}$]
1	gauche	0	$< K_{I\ Aster} / 100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster} / 100$
2	gauche	0	$< K_{I\ Aster} / 100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster} / 100$
3	gauche	0	$< K_{I\ Aster} / 100$
	droite	0	$< K_{I\ Aster} / 100$

7.4 Remarques

Toutes les valeurs testées sont dans les tolérances utilisées. Cela signifie que la méthode GEOMETRIQUE calcule correctement à la fois la position des deux fissures et les level sets.

L'erreur obtenue sur les valeurs de K_I est presque nulle et les valeurs de K_{II} sont toujours de l'ordre du 0.01% des valeurs de K_I . Les résultats obtenus sont donc très satisfaisants.

8 Synthèse des résultats

Toutes les méthodes de l'opérateur `PROPA_FISS` utilisées (`UPWIND`, `SIMPLEXE`, `MAILLAGE` et `GEOMETRIQUE`) ont permis de bien calculer la position de deux fissures existantes dans le même modèle et propageant en mode I . Les facteurs d'intensité des contraintes ont été calculés correctement et les méthodes utilisées calculent correctement les level sets à chaque propagation. Les résultats obtenus permettent de valider l'implémentation de la multi-fissuration (cas de plusieurs fissures avec un seul fond de fissure chacune) dans l'opérateur `PROPA_FISS`.