

Opérateur DEFI_TRC

1 But

Définir un diagramme TRC (Transformations en Refroidissement Continu) de référence pour les calculs métallurgiques.

Le diagramme TRC ainsi défini est nécessaire à la caractérisation d'une loi de comportement métallurgique au refroidissement dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` (mot clé facteur `META_ACIER`).

Pour la définition des données métallurgiques et la modélisation qui en est faite, on se reportera au document [R4.04.01].

Produit une structure de données de type `table_TRC`.

2 Syntaxe

```
nom [table_TRC] = DEFI_TRC

( ♦ HIST_EXP = _F (
    ♦ VALE = lval , [l_R]
    ) ,

  ♦ TEMP_MS = _F (
    ♦ SEUIL = zs , [R]
    ♦ AKM = akm , [R]
    ♦ BKM = bkm , [R]
    ♦ TPLM = Vc , [R]
    ) ,

  ♦ GRAIN_AUST = _F (
    ♦ DREF = do , [R]
    ♦ A = a , [R]
    ) ,
)
```

3 Opérandes

3.1 Mot clé HIST_EXP

◆ HIST_EXP =

Une occurrence du mot clé facteur HIST_EXP permet de définir les évolutions de ferrite, perlite et bainite associées à une histoire thermique au refroidissement et des conditions d'austénitisation données.

3.1.1 Opérande VALE

◆ VALE = lval

Liste de valeurs définissant l'austénitisation, l'histoire thermique $T(t)$ et les évolutions de ferrite, perlite et bainite.

La première valeur est la valeur de la dérivée de la fonction $T(t)$ (c'est-à-dire la vitesse de refroidissement) lorsque T vaut $700\text{ }^{\circ}\text{C}$.

La seconde valeur est la taille de grain (c'est-à-dire leur diamètre) résultant des conditions d'austénitisation associées au TRC.

Les 6 valeurs suivantes définissent l'histoire thermique entre AR_3 et TMF (température de début de décomposition de l'austénite en refroidissement "quasi-statique" et température de fin de transformation martensitique respectivement). Ces valeurs sont les coefficients respectifs des monômes de degré 0 à 5 tels que le polynôme d'ordre 5 ainsi construit soit l'interpolation entre AR_3 et TMF au sens des moindres carrés de la fonction $F(T)$ déduite de l'histoire thermique et telle que :

$$F(T) = \ln(t(T))$$


Dans le cas où l'histoire thermique expérimentale à définir est une fonction affine du temps (c'est-à-dire où la vitesse de refroidissement est constante) on renseignera ces six valeurs comme toutes égales à zéro.

Les valeurs suivantes (nécessairement par groupe de 4) définissent les proportions respectives de ferrite, perlite et bainite présentes à une température donnée pour l'histoire thermique expérimentale définie par les 8 premières valeurs.

Les transformations ferritiques, perlitiques et bainitiques associées à une histoire thermique sont définies par l'ensemble des proportions finales en chacune des phases (Z_1 final, Z_2 final, Z_3 final) et les températures correspondantes, pour chacune des transformations à :

- la température à laquelle débute la transformation,
- la température à laquelle 1% de nouvelle phase est formée,
- la température à laquelle $Z_{final} - 1\%$ de nouvelle phase est formée,
- la température à laquelle la transformation est finie (avec Z_{final} de phase formée).

L'ensemble des "points" (Z_1, Z_2, Z_3, T) définissant une histoire expérimentale se présente donc comme suit :

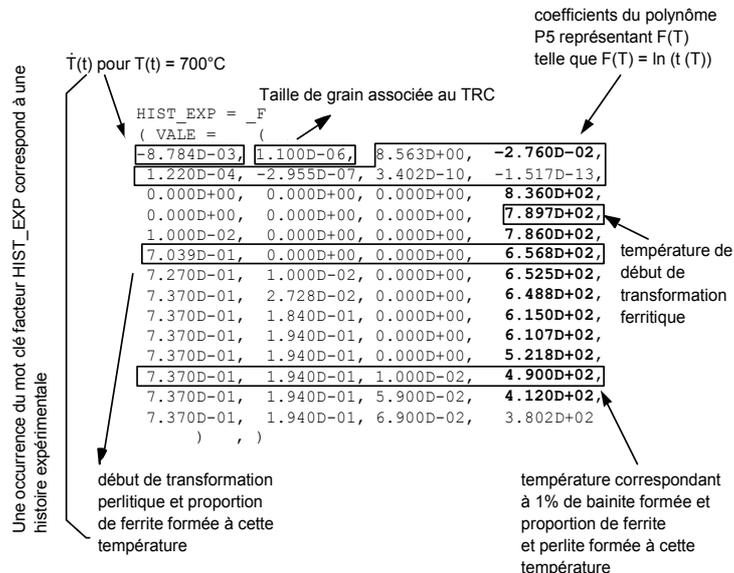

3.2 Mot clé TEMP_MS

◆ TEMP_MS

Ce mot clé facteur permet de définir la loi d'évolution de la température M_s en fonction des quantités de ferrite, perlite et bainite déjà formées selon la loi :

$$M_s = M_{s0} \quad \text{si } Z_1 + Z_2 + Z_3 \leq \text{SEUIL}$$

$$M_s = M_{s0} + AKM(Z_1 + Z_2 + Z_3) + BKM \quad \text{si } Z_1 + Z_2 + Z_3 > \text{SEUIL}$$

où M_{s0} est la température "classique" de début de transformation martensitique lorsque celle-ci est totale (elle est définie sous le mot clé facteur META_ACIER de DEFI_MATERIAU).

3.2.1 Opérande SEUIL

◆ $SEUIL = z_s,$

z_s est la quantité d'austénite transformée en deça de laquelle M_s est invariante.

3.2.2 Opérande AKM

◆ $AKM = a_{km},$

a_{km} est le facteur de proportionnalité entre la diminution de la température M_s et la quantité d'austénite transformée $(Z_1 + Z_2 + Z_3)$.

3.2.3 Opérande BKM

◆ $BKM = b_{km},$

b_{km} est l'ordonnée à l'origine de l'équation affine reliant la diminution de M_s à la quantité d'austénite transformée.

3.2.4 Opérande TPLM

◆ $TPLM = V_c,$

V_c est la vitesse de refroidissement à $700^\circ C$ de l'histoire expérimentale la plus lente, qui permette de former un peu de martensite.

Ces quatre mots clés définissent les valeurs des grandeurs $SEUIL$, AKM , BKM intervenant dans la loi d'évolution de M_s que l'on suppose indépendante de la taille de grain.

3.3 Mot clé GRAIN_AUST

Permet de définir l'influence de la taille de grain sur les transformations métallurgiques au refroidissement définies par le diagramme TRC.

3.3.1 Opérande DREF

◇ $DREF = d_o,$

d_o est la taille de grain (c'est-à-dire son diamètre) associée au diagramme défini sous le mot clé facteur HIST_EXP.

3.3.2 Opérande A

◇ $A = a,$

a est un paramètre matériau qui permet de caractériser l'effet de la taille de grain sur le diagramme TRC d'un acier (cf. [R4.04.01]).