
SSLV312 – Fissure semi-elliptique perpendiculaire a l'interface d'un bi-matériau

Résumé :

Ce cas test traite l'étude de l'influence d'un fissure semi-elliptique perpendiculaire a l'interface de deux matériaux élastiques.

Le premier modèle représente une fissure circulaire (modélisation A). Le second modèle est une fissure elliptique de rapport grand axe sur petit axe égal à 2. Les modèles sont tridimensionnel massif avec un chargement par pression uniforme sur la lèvres de la fissure.

L'objectif de l'étude est le calcul de G local le long du fond de fissure et la mesure de l'écart quadratique moyen, par rapport a la référence, sur le facteur de correction géométrique F_I le long du fond de fissure. F_I est calculé a partir du G local en utilisant la formule d'Irwin en déformations planes.

Les fissures étant situées dans un milieu infini, les limites du modèle élément finis ont été choisies en fonction du retour d'expérience acquis lors de la pré-validation du bloc fissuré.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

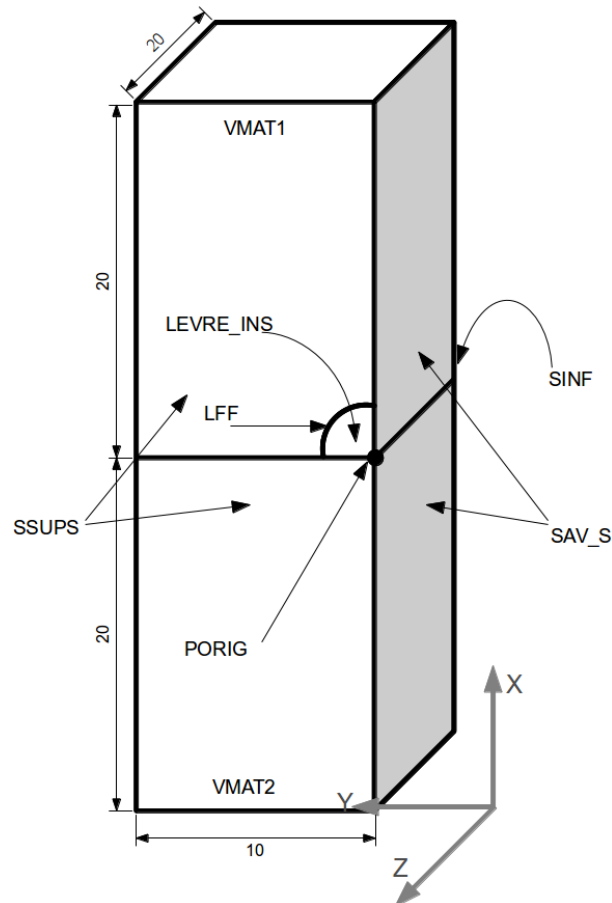


Figure 1.1 Géométrie du problème

Le massif est composé de deux matériaux, VMAT1 pour la partie supérieure et VMAT2 pour la partie inférieure.

La fissure est modélisée par son fond (LFF) et une de ses lèvres (LEVRE_INS). La deuxième lèvre n'a pas besoin d'être modélisée avec les symétries du problème.

SAV_S correspond aux faces latérales (y négatif).

SINF correspond aux faces arrière (z négatif).

SSUPS correspond aux faces avant (z positif).

Seul le quart de la structure présentée est modélisé puis des conditions de symétrie sont appliquées afin de respecter la géométrie du problème initial.

1.2 Propriétés du matériau

Pour le matériau 1 (VMAT1) :

Module d'Young	$E = 1,98 \times 10^{11} \text{ Pa}$
Coefficient de Poisson	$\nu = 0.1$

Pour le matériau 2 (VMAT2) :

Module d'Young	$E = 5,94 \times 10^{11} \text{ Pa}$
Coefficient de Poisson	$\nu = 0.1$

1.3 Conditions aux limites et chargements

Déplacement imposé:

Encastrement sur la face SSUPS	$DZ = 0$
Encastrement sur la face SAV_S	$DY = 0$
Encastrement du point PORIG	$DX = 0$

Chargement imposé :

Pression imposée sur la face LEVRE_INS	$P = 1 \times 10^6 \text{ Pa}$
--	--------------------------------

1.4 Taille des fissures

a : longueur caractéristique horizontale de la fissure elliptique.

b : longueur caractéristique verticale de la fissure elliptique.

	a	b
Modélisation A	2	2
Modélisation B	1	2

2 Solution de référence

2.1 Résultats de référence

La valeur de G qui sert de solution de référence est extraite d'une publication de Y. MURAKAMI :
« Stress Intensity Factor » (case 9.70)

2.2 Références bibliographiques

- 1) Y. MURAKAMI : Stress Intensity Factor ,case 9.70.
The Society of Materials Science, Japan, Pergamon Press 1987.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation A

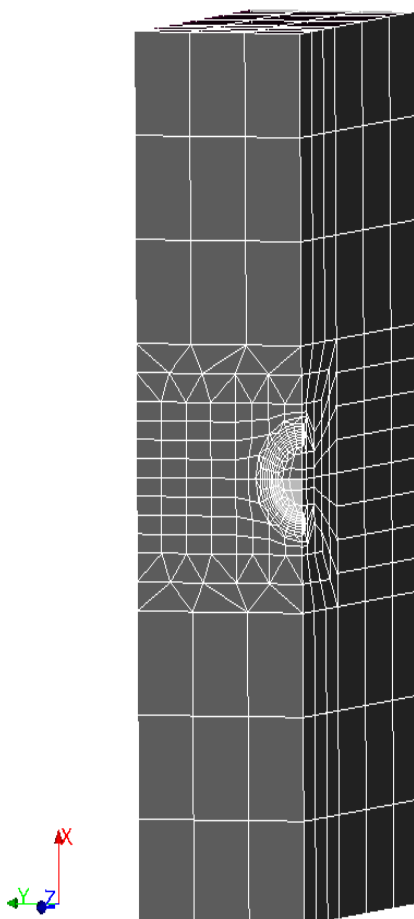


Figure 3.1. Maillage de la modélisation A

3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 5229

Nombre de mailles et types : 596 HEXA20 et 726 PENTA15


3.3 Grandeurs testées et résultats

Grandeur	Localisation	Valeur de référence	Type de référence	Tolérance (%)
G		2.187E-05	NON-DEFINI	1.E-2
G	N186	9.1496E-06	NON-DEFINI	0.04

G	N182	9.1094E-06	NON-DEFINI	0.06
G	N174	8.8822E-06	NON-DEFINI	0.05
G	N155	8.9302E-06	NON-DEFINI	0.11
G	N121	7.1453E-06	NON-DEFINI	0.07

4 Modélisation B

4.1 Caractéristiques de la modélisation B

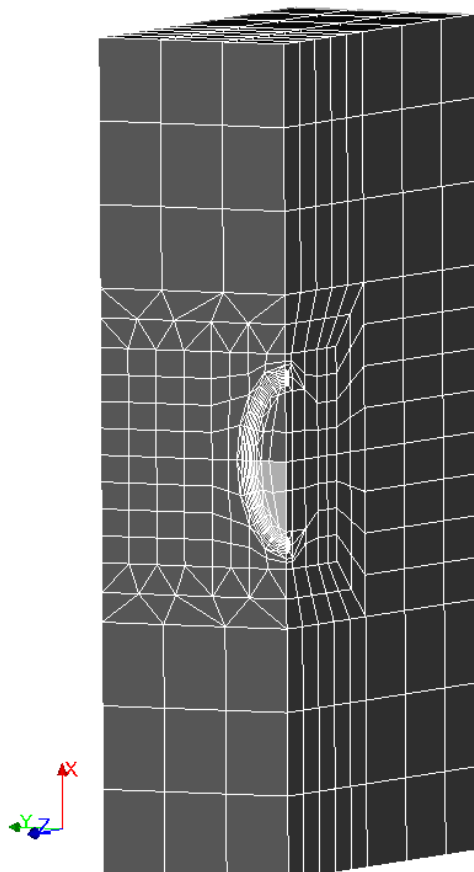

4.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 6225

Nombre de mailles et types : 760 HEXA20 et 810 PENTA15

4.3 Grandeurs testées et résultats

Grandeur	Localisation	Valeur de référence	Type de référence	Tolérance (%)
G		1.324138E-05	NON-DEFINI	1.E-2
G	N71	5.2055E-06	NON-DEFINI	0.12
G	N68	5.3992E-06	NON-DEFINI	0.13
G	N112	6.9762E-06	NON-DEFINI	0.08
G	N106	6.4492E-06	NON-DEFINI	0.08
G	N357	6.2104E-06	NON-DEFINI	0.12

5 Synthèse des résultats

Les résultats concernant la fissure circulaire sont conformes a ceux de la référence puisque l'écart quadratique moyen est inférieur a 5 %.

Pour la fissure elliptique, l'allure de la courbe représentant l'évolution de G local est sensiblement différente de celle de la solution de référence. L'écart quadratique moyen reste cependant inférieur a 10 %.

6 Remarques

Les écarts entre les solutions de référence et les solution de CODE_ASTER peuvent provenir du maillage insuffisamment raffiné dans la zone particulière située sur la lèvres de la fissure.

En outre le passage de F_I au G local par la formule d'Irwin en déformations planes n'est correct qu'au cœur de la pièce, et certainement pas a l'extrémité d'une fissure qui débouche sur une surface libre (il en va vraisemblablement de même pour une fissure débouchant a l'interface entre deux matériaux).